

OB 14254 - AB Solbjerg - Hovedinspektion Version 1

AB Solbjerg - Hovedinspektion, 14254 - AB Solbjerg



Inspektion gennemført

hos:

AB Solbjerg
Bellahøjvej 108
2720 Vanløse

Kunde:

AB Solbjerg
Bestyrelsen Bellahøjvej 108
kld.
2720 Vanløse

Skema:

Hovedinspektion

Inspektionsdato:

22. aug. 2025

Info:

Ordrenummer:

14254



KLASSIFICERING	FOTO NUMMER
INFO	1, 2, 7, 9, 15
5	14
4	5
3	3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16
2	17
1	-

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering med hensyntagen til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, såfremt de vises i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer med henblik på udbedring.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser. Karaktergivningen er alene vejledende og ikke ansvarspådragende for inspektøren. Rapporten bør læses grundigt inden eventuelle beslutninger om lukning eller udbedring tages.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikovurderingen med smileys.

Side 3, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til højre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for redskabet og afvigelsen. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger. I tekstrudens øverste højre hjørne er der angivet inspektørens risikokarakter af afvigelsen. Ved fare for liv eller lemmer, gives der en rød smiley på forsiden, uagtet gennemsnitskarakteren af de samlede afvigelser. Karaktergivning til risikovurdering:

Farve	Beskrivelse	Karakter
GRØN	Ubetydelig risiko.	5
BLÅ	Acceptabel risiko. Evt. forholdsregler kan vurderes ud fra motoriske eller pædagogiske hensyn.	4
LILLA	Moderat risiko. Bør vurderes fra sag til sag, bør kun benyttes under opsyn af voksne.	3
ORANGE	Alvorlig risiko. Der bør tages forholdsregler for at fjerne truslen, bør ikke benyttes før udbedring.	2
RØD	Uacceptabel risiko. Redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.	1





Redskabsbillede > Gynger

Info


Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 2

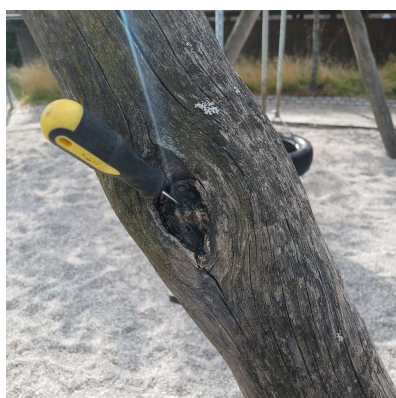

Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 3



Vedligeholdelse

3

Der er begyndende råd i stolper.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 4



Vedligeholdelse

4

Redskabet er begroet med mos, som kan lede til råd og yderligere forfald. Rengøring vil gøre redskabet mere indbydende til leg.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse.

Foto nummer 5



Finish

3

Der er 2 stk udstikkende skruer i redskabet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

Foto nummer 6



Redskabsbillede > Rutschebaner

Info


Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 7

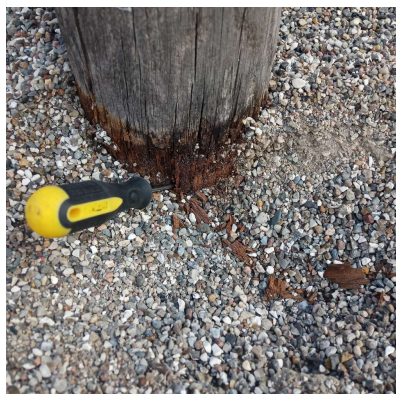

Vedligeholdelse

3

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 8



Redskabsbillede

Del-1 Redskab


Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 9

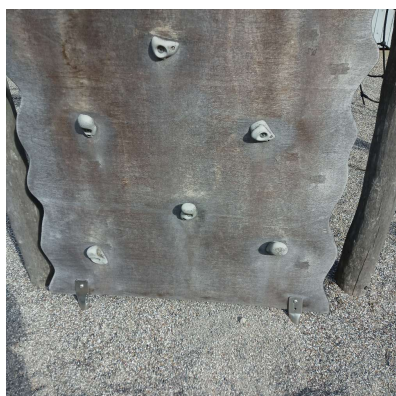

Vedligeholdelse

3

Flere af grebene kan rotere. Risikoen ved brugen af redskabet skal kunne forudses af brugeren. Udstyret skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisning.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 5 Installation.

Foto nummer 10




Finish

3

Denne del af redskabet er i forfald og har dannet skarpe kanter. Der må ikke være nogen hårde og skarpkantede dele i nogen tilgængelig del af redskabet. Hjørne og kanter afrundes.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish

Foto nummer 11

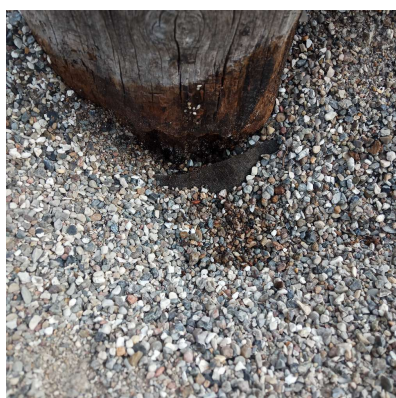


Vedligeholdelse

3

Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 12

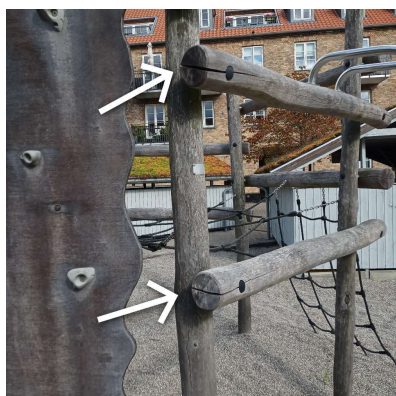

Vedligeholdelse

3

Redskabet er flere steder flækket og det kan på sigt svække konstruktionen.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.

Foto nummer 13



Redskabsbillede > Del-1 Redskab

5

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Foto nummer 14



Redskabsbillede > Del-1 Redskab


Info

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Foto nummer 15

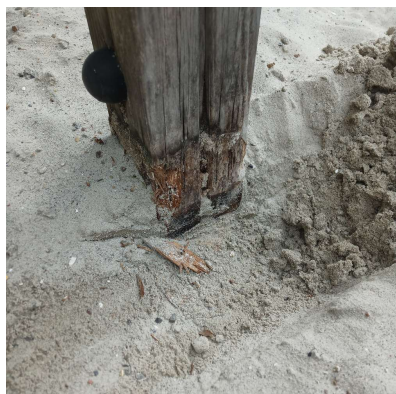

Vedligeholdelse

3

Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Foto nummer 16



Generelt

2

Styrkemæssigt stilles der spørgsmålstejn ved konstruktionsintegriteten på denne del af redskabet. Rokker meget ved påvirkning.

DS/EN 1176 Del 1 pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet

Foto nummer 17

Opgaven blev udført af: Martin Hoffmann - Tlf. +45 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige og uafhængige inspektionsvirksomhed.

Den næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdatoen, da denne rapport kun er gyldig i ét år.

Hvis rapporten giver anledning til spørgsmål eller behov for opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17 eller e-mail: info@nlpi.dk.

Vi ser frem til at betjene jer igen næste år.

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:



- Underskrift

22. aug. 2025

Dato